

# Ⅲ 令和 6 年度自家用電気工作物に係る 立入検査の概要について

## 1. 立入検査の目的

立入検査は、自家用電気工作物の自主保安の実態を確認し、電気保安のレベル向上に資するために実施しています。主任技術者の執務状況、保安規程の遵守状況、電気工作物の維持・管理状況が良好であるか等の確認を行い、電気事業法及び関係法令等に適合していない事項や保安上好ましくない事項があれば、改善指示あるいは指導を行うことにより、保安確保の適正化を図ることを目的としています。

## 2. 立入検査の実施方法

### (1) 検査対象

管内自家用電気工作物設置事業場の中から、以下の選定基準により事業場を選定しています。(太陽電池発電所を含む)

- ① 電気関係報告規則第 3 条及び第 3 条の 2 に基づく事故報告があった自家用電気工作物
- ② 電気事業法第 40 条の規定により技術基準に適合するように命じられた自家用電気工作物
- ③ 経年劣化の恐れのある自家用電気工作物
- ④ 新技術を導入した自家用電気工作物
- ⑤ 社会的影響が大きいと認められる自家用電気工作物
- ⑥ 保安の確保が適切でない恐れのある自家用電気工作物
- ⑦ 電気保安の実態を把握する必要がある自家用電気工作物
- ⑧ 立入検査に立会したことがない電気管理技術者等が受託している事業場の事業用電気工作物

### (2) 検査内容

主な検査項目は次の 4 点です。

- ① 技術基準への適合状況
- ② 電気主任技術者の執務状況
- ③ 保安規程の遵守状況
- ④ その他保安上必要な事項

### 3. 令和6年度立入検査結果

#### (1) 立入検査事業場

令和6年度の立入検査は、太陽電池・風力発電所6発電所、需要設備14事業場に対し実施しました。

選定基準の内訳は、①電気関係報告規則第3条に基づく事故報告があった発電所、需要設備（3事業場）、⑦電気保安の実態を把握する必要がある発電所、需要設備（17事業場）でした。

令和6年度の特徴として、昨年度に事故が発生した発電所及び土砂災害警戒区域等に設置の太陽電池発電設備を選定しております

立入検査事業場における規模別の主任技術者の選任形態内訳は、表1のとおりです。

表1 立入検査事業場における規模別の主任技術者の選任形態内訳

選任形態 規 模			選 任		兼 任	許 可	外 部 委 託		そ の 他	計
			専 任	統 括			法 人	個 人		
太陽電池・風力 発電所	低圧連系									0
	高圧	2,000kW 未満					1	2		3
		2,000kW 以上								0
	特別高圧連系		3							3
	小 計		3	0	0	0	1	2	0	6
需要設備等	低圧									0
	高圧（最大電力）	50kW 未満							1	1
		50～99kW		1			1	3		5
		100～199kW					1		1	2
		200～299kW						1	1	2
		300～399kW					1			1
		400～499kW		1				1		2
		500kW 以上					1			1
	特別高圧									0
	小 計		0	2	0	0	4	5	3	14
合 計			3	2	0	0	5	7	3	20

#### (2) 法手続き及び管理状況

表2は、法手続き（主任技術者、保安規程等、電気事業法に基づく手続き）、保安規程の遵守状況（保安活動）及び主任技術者の執務状況の不良事項をとりまとめたものです。

法手続きのうち、不備事項については、主任技術者選任手続き不良（3件）保安規程手続き不良（8件）、保安教育不十分（1件）、巡視・点検・測定の未実施、不十分（1件）、防災体制の不整備（3件）等でした。

表2 法手続き及び管理状況の不良事項

違反内容		選任形態		兼任	許可	外部委託		その他	計
		専任	統括			法人	個人		
主任技術者選任等手続き不良								3	3
保安規程手続き不良		2					3	3	8
その他手続き不良									0
保安規程遵守状況等	保安組織の不整備								0
	保安教育不十分	1							1
	巡視・点検・測定の未実施、不十分						1		1
	運転操作基準の不整備								0
	防災体制の不整備	1					2		3
	巡視・点検・測定記録の保管等不良						1		1
	その他		1						1
主任技術者執務状況不良							1		1
計		4	1	0	0	0	8	6	19

以上のように、令和6年度に立入検査を行った事業場においては、保安規程に基づいて点検を実施していない事例が見受けられました。保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定めるルールです。保安規程を遵守し、巡視・点検・測定を正しく実施してください。

また、保安規程は保安確保の基本となる取り決め事項であり、保安規程の形骸化は保安レベルの低下につながる恐れがありますので、設置者及びその従業者は定期的に保安規程の内容を確認することが必要です。

太陽電池設備については、設置していて主任技術者が認識しているにも関わらず点検を行っていないかったり、点検をしても点検報告書に記載をしていなかったりと、太陽電池設備に対する指摘事項も増えてきておりますので、今一度選任（又は受託）している事業場の設備状況を確認していただき、現状に合った保安規程を作成し、保安規程に基づいて点検・記録を行ってください。

### （3）技術基準の適合状況

表3は、電気設備の技術基準に抵触している事項をとりまとめたもので、4件の不良事項がありました。

これらの不良事項は、立入検査時の現場確認及び点検記録を確認しているときに発覚したものになり、設置者及び主任技術者は、技術基準が事故防止のための最低限の維持基準であることを理解し、不良個所を発見した場合は早急に改修するようお願いします。

表3 技術基準に抵触している事項

不良事項	選任形態		兼任	許可	外部委託		その他	計
	専任	統括			法人	個人		
電柱の足場金具等が地表上1.8m未満に設置されている。 (電気設備の技術基準の解釈第53条)						2		2
接地抵抗値が基準を満たしていない (電気設備の技術基準の解釈第17条)					1			1
高圧受配電設備に立入禁止表示及び施錠装置がない (電気設備の技術基準の解釈第21条)							1	1
計	0	0	0	0	1	2	1	4

## (4) 保安上改善を要する事項

表4は、電気設備の技術基準に抵触するものではありませんが、保安上改善を要する事項をとりまとめたもので、4件の注意事項がありました。

各事業場においては、設備を良好な状態に維持するよう努めていただき、保安業務従事者及び電気管理技術者においては、設置者に改善が必要な旨をきちんと説明して下さい。

表4 保安上改善を要する事項

不良事項	選任形態		兼任	許可	外部委託		その他	計
	専任	統括			法人	個人		
過去停電年次点検に不良箇所があっても、無停電年次点検を実施している(3年に1度停電年次点検を実施)						2		2
屋外低圧ケーブルの被覆が剥がれている					1			1
キュービクル内に脚立を置いている							1	1
計	0	0	0	0	1	2	1	4

## (5) 太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物を含む)に関する指摘事項

太陽電池発電設備の立入検査は、太陽電池発電設備の支持物の構造等について「設計図書の整備状況」と「現地の施工状況の調査」の2つの方法で実施しました。

表5は、太陽電池発電設備の現地調査において、現行の「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(以下「太技省令」)に適合しない疑義が認められたことから指摘を行った件数です。

要求項目ごとの指摘件数をみると、太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎又はアンカー部分の接合部（太技省令第4条第4号）に関する指摘が25件と最も多く、指摘事項としては柱が傾いている、モジュール締結ボルトの緩みがある、架構と杭の接合部が芯ずれしている、接合部の構造計算が検討されていない等がありました。

次いで荷重を受けた際に生じる各部材の許容応力度以下であるか確認できない等（太技省令第4条第2号）に関する指摘が21件となりました。

なお、支持物の基礎部分（太技省令第4条第5号）に関する指摘は18件となり、指摘事項としては、基礎の構造計算が検討されていない（又は不十分）、図面等と実構造物が異なる等がありました。

その他、接合部に塑性変形（太技省令第3条第1項）、に関する指摘が3件、土砂の流出及び崩壊の防止（太技省令第5条）に関する指摘が5件あり、指摘内容としては敷地外への土砂流出防止措置が不十分、排水構の破損等になります。

令和6年度は、架台や杭等の腐食（錆）（太技省令第4条第3号）、（太技省令第4条第6号）に対する指摘事項はありませんでした。


また、設計図書での基準適合を確認したところ、架台及び基礎に関する設計図書がない又は構造計算書に不備があるなど何らかの指摘があった事業場に対して設計図書の提出について指示することとなりました。

技術基準に適合した安全な発電設備であることを確認するためには、設計図書

- ・ 太陽電池モジュール仕様書
- ・ 支持物の構造図（架構立面図、架構伏図、部品図、接合部詳細図）及び強度計算書
- ・ 地質調査結果、載荷試験（杭）結果
- ・ 設備の配置図
- ・ 電気設備の配線図（単線結線図）

などにより適切な設計が行われ、それに基づき作成された図面類や配線図等に従った施工が行われている必要があります。また、稼働後も現地の状況を確認いただき、施工不良箇所がないか、設備が安全であるかを確認することが大切です。

表 5 太陽電池発電設備の現地調査における指摘事項

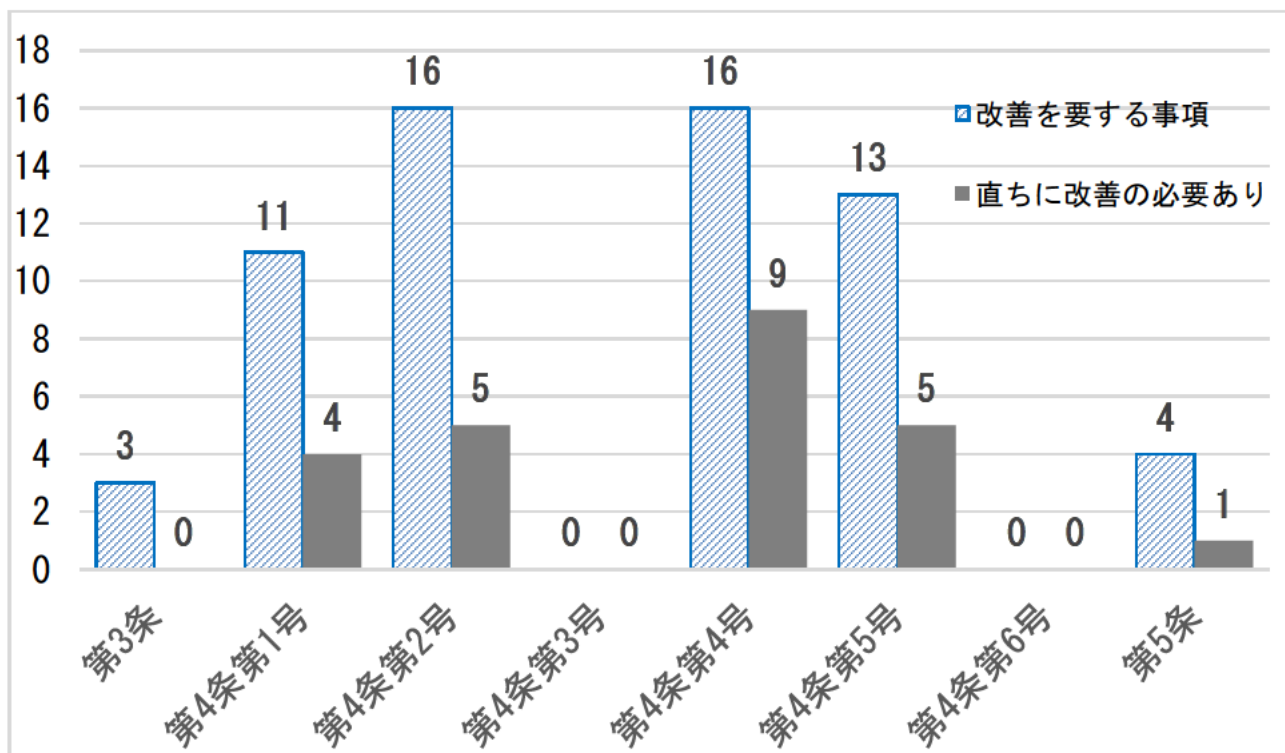

「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」抜粋

(人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)

第3条 太陽電池発電所を設置するに当たっては、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

(支持物の構造等)

第4条 太陽電池モジュールを支持する工作物（以下「支持物」という。）は、次の各号により施設しなければならない。

- 1 自重、地震荷重、風圧荷重、積雪荷重その他の当該支持物の設置環境下において想定される各種荷重に対し安定であること。
- 2 前号に規定する荷重を受けた際に生じる各部材の応力度が、その部材の許容応力度以下になること。
- 3 支持物を構成する各部材は、前号に規定する許容応力度を満たす設計に必要な安定した品質を持つ材料であるとともに、腐食、腐朽その他の劣化を生じにくい材料又は防食等の劣化防止のための措置を講じた材料であること。
- 4 太陽電池モジュールと支持物の接合部、支持物の部材間及び支持物の架構部分と基礎又はアンカー部分の接合部における存在応力を確実に伝える構造とすること。
- 5 支持物の基礎部分は、次に掲げる要件に適合するものであること。

イ 土地又は水面に施設される支持物の基礎部分は、上部構造から伝わる荷重に対して、上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動を生じないものであること。

ロ 土地に自立して施設される支持物の基礎部分は、杭基礎若しくは鉄筋コンクリート造の直接基礎又はこれらと同等以上の支持力を有するものであること。

- 6 土地に自立して施設されるもののうち設置面からの太陽電池アレイ（太陽電池モジュール及び支持物の総体をいう。）の最高の高さが九メートルを超える場合には、構造強度等に係る建築基準法（昭和二十五年法律第二百一十号）及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。

(土砂の流出及び崩壊の防止)

第5条 支持物を土地に自立して施設する場合には、施設による土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならない。

電気事業法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法において、使用中又は保管中の低濃度ＰＣＢ使用電気工作物は令和９年３月３１日までに処分することが定められております。

使用中の変圧器、コンデンサ等について、製造者にてＰＣＢ不含有が確認できていない機器、不含有が確認されていても絶縁油の入れ替え等を行っている機器は、処分期限に間に合うよう絶縁油の分析を実施し、適切に処分してください。

（問い合わせ先）

◇使用中の低濃度ＰＣＢ使用電気工作物

- ・中国四国産業保安監督部四国支部電力安全課（０８７-８１１-８５８５）

◇保管中の低濃度ＰＣＢ使用電気工作物

<四県連絡先>

- ・徳島県：環境指導課（０８８-６２１-２２７８）、香川県：循環型社会推進課（０８７-８３２-３２２９）  
愛媛県：循環型社会推進課（０８９-９１２-２３５５）高知県：環境対策課（０８８-８２１-４５２３）

<中核市>

- ・高松市：環境指導課（０８７-８３９-２３８０）、松山市：廃棄物対策課（０８９-９４８-６９５９）  
高知市：廃棄物対策課（０８８-８２３-９４２７）